


8. Неполадки и методы устранения

8.1. Неполадки, причины и методы устранения

Неполадки	Причины	Методы устранения
Машина не запускается	Дифференциальный выключатель находится в положении "0".	Перевести выключатель в положение "1".
	Переключатель штекера находится в положении "0"	Перевести выключатель в положение "1".
	Кнопка пуска не работает	Обратиться в службу технической поддержки
	Не все устройства безопасности присутствуют или некорректно смонтированы	Контролировать устройства безопасности
Продукт не режется корректно	Ножи вальцов затупились	Наточить ножи или заменить их

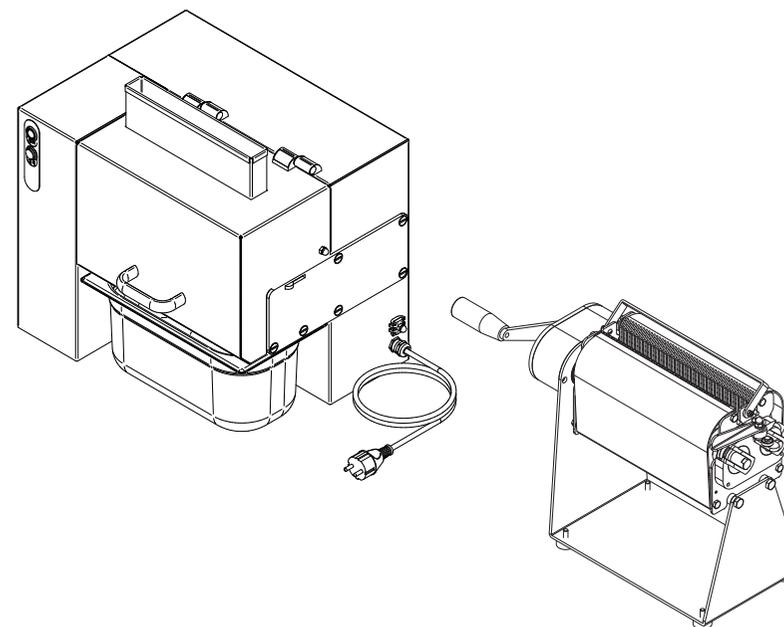

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ЦЕНТР ПО ПЕРЕПРОДАЖЕ

Ver. 003 07.2021

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

7.3.1 Чистка Ручной версии

- Используйте защитные перчатки из кевлара
- Взять коробку (ссылка 2 рис. 6.3.1) с перекладины основания при помощи рукоятки, повернув её так, чтобы штыри лезвий вышли из зацепления.
- Открутить две защиты лезвий (ссылка 4 рис. 6.3.1) от коробки (ссылка 2 рис. 6.3.1).
- Поместить коробку лезвий и защиту в мойку
- Вымыть вручную основание с помощью неагрессивных моющих средств

7.3.2 Чистка версии Автоматика

- Используйте защитные перчатки из кевлара
- Повернуть на 90° и сдвинуть влево взаимоблокируемую крышку лезвий (ссылка 4 рис. 6.4.1), защита лезвий снимается.
- Отвинтить рычаг коробки лезвий (ссылка 5 рис. 6.4.1).
- Взять коробку (ссылка 2 рис. 6.3.1) с перекладины основания при помощи рукоятки, повернув её так, чтобы штыри лезвий вышли из зацепления.
- Поместить коробку на перекладины основания (ссылка 1 рис. 6.4.1)
- Поместить коробку лезвий и защиту в мойку
- Вымыть вручную основание с помощью неагрессивных моющих средств

7.4. RAEE Отходы Электрической и Электронной Аппаратуры

В соответствии со статьей 13 Законодательного Декрета от 25 июля 2005 г. №151 “Реализация Директивы 2002/95 / ЕС, 2002/96 / ЕС и 2003/108 / ЕС по ограничению использования опасных веществ в электронном и электрическом оборудовании,, а также утилизация отходов”

Символ перечеркнутого мусорного контейнера на приборе или на его упаковке означает, что продукт в конце своей жизни должен быть собран отдельно от других отходов. Раздельный сбор отходов после окончания срока эксплуатации данного оборудования организуется и управляется производителем. Пользователь, который намеревается избавиться от оборудования, должен следовательно связаться с производителем и следовать инструкциям, предусмотренным для раздельного сбора отходов после окончания срока эксплуатации данного оборудования.

Соответствующий раздельный сбор для последующей передачи выведенного из эксплуатации оборудования в переработку в экологически совместимые отходы помогает предотвратить негативное влияние на окружающую среду и здоровье и способствует повторному использованию и/или переработке материалов, составляющих оборудование.

Незаконное захоронение продукта владельцем предполагает применение административных санкций, предусмотренных законом.



6.4. Версия Автоматики

- Поднять взаимоблокируемую защиту лезвий (ссылка 4 рис. 6.4.1).
- Поместить коробку на перекладки основания (ссылка 1 рис. 6.4.1)
- Повернуть рычаг коробки лезвий (ссылка 5 рис. 6.4.1) таким образом, чтобы штыри валцов лезвий вошли в соединение с штырями перемещения, до полного зацепления.
- Закрывать взаимоблокируемую защиту лезвий (ссылка 4 рис. 6.4.1).
- Воздействовать на команды (ссылка 3 рис. 6.4.1) для включения или выключения машины.
- Взять продукт двумя руками и внести его в загрузочную горловину, в случае застревания продукта использовать пестик.

ВНИМАНИЕ:

Манипулировать коробкой ножей при помощи оответствующей рукоятки, (ссылка 2 рис. 6.4.1) защищать руки надетыми кевларовыми перчатками, защищающими от порезов.

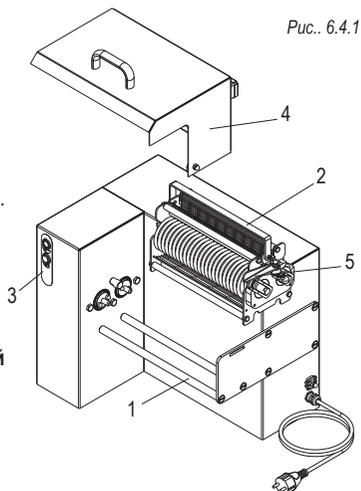


Рис. 6.4.1

7. Техническое обслуживание

7.1. Предписания

ВНИМАНИЕ!

Любая операция по техническому обслуживанию и по очистке машины должна производиться при выключенной машине и отсоединённой от электрической сети. **Для защиты рук используйте защитные перчатки из кевлара.** При обращении с блоком ножей используйте защитные перчатки из кевлара. Зоны, в которой производятся операции по техническому обслуживанию, должны быть всегда чистыми и сухими. Не допускается вмешательство в машину со стороны не уполномоченного персонала. Каждая возможная замена компонентов, включая замену инструментов, должна осуществляться с оригинальными запасными частями в специализированных для этого мастерских или непосредственно от конструктора.

Машина не предназначена для работы или хранения внутри холодильной камеры: риск серьезного повреждения электрических компонентов, чувствительных к воздействию конденсата (образующегося при низких температурах), и изменения вязкости консистентной смазки и/или смазочного масла, находящегося внутри редуктора, что может привести к нарушению правильности его работы и создать опасность его выхода из строя.

7.2. Смазка

Машина не нуждается в смазке.

7.3. Чистка машины

ВНИМАНИЕ!

Отключить машину от электрической линии перед чисткой. Не промывать машину струёй воды. Использовать исключительно не токсичные моющие средства, и только предназначенные для чистки компонентов, используемых для продовольственных продуктов. Ножи выполнены из стали AISI 420, если оставлять их мокрыми или погружёнными в жидкость, они могут заржаветь. Рекомендуется высушивать их после мытья.

При обращении с блоком ножей используйте защитные перчатки из кевлара.

Оглавление

1.	Поставка и гарантия	5
1.1.	Вводная часть	
1.2.	Хранение и использование настоящего руководства	
1.3.	Гарантия	
1.4.	Описание машины	
1.5.	Предусмотренное использование	
1.6.	Непредусмотренное использование	
1.7.	Паспортные данные	
1.7.1	Таблички с предупреждениями об опасности (Рис. 1.7.2)	
1.8.	Защита и устройства безопасности	
1.9.	Рабочие места	
1.10.	Вибрации	
1.11.	Условия окружающей среды	
1.12.	Освещение	
1.13.	Защита против несчастных случаев	
2.	Технические характеристики	9
2.1.	Основные части	
2.2.	Технические характеристики	
2.3.	Размеры и вес машины.	
2.4.	Электрические схемы	
2.4.1	Электрическая схема с защитой от перегрузки по току	
3.	Команды и индикаторы	11
3.1.	Список команд и индикаторов	
4.	Приёмка, транспортировка, поставка и установка	11
4.1.	Приёмка	
4.2.	Поставка и перемещение машины	
4.3.	Установка	
4.3.1	Утилизация упаковки	
4.3.2	Перемещение машины	
4.4.	Подключение к электрической системе	
4.4.1	Однофазная машина 220 Вольт-50 Гц	
5.	Запуск и остановка	12
5.1.	Проверка правильного электрического соединения	
5.2.	Проверка наличия и эффективности средств защиты и безопасности	
5.3.	Проверка эффективности кнопки остановки (рис. 3.1.1)	
5.4.	Запуск машины (рис. 3.1.1)	
5.5.	Остановка машины (рис. 3.1.1)	
6.	Использование машины	12
6.1.	Предписания	
6.2.	Оснащение коробки лезвий	
6.3.	Версия Ручная	
6.4.	Версия Автоматики	

7. Техническое обслуживание

- 7.1. Предписания
- 7.2. Смазка
- 7.3. Чистка машины
 - 7.3.1 Чистка Ручной версии
 - 7.3.2 Чистка версии Автоматика
- 7.4. RAEE Отходы Электрической и Электронной Аппаратуры

8. Неполадки и методы устранения

- 8.1. Неполадки, причины и методы устранения


14

16

6. Использование машины

6.1. Предписания

ВНИМАНИЕ! Только уполномоченный персонал может вмешиваться в машину. Перед началом использования машины оператор должен удостовериться, что все защитные устройства находятся на своём месте и что устройства безопасности находятся в наличии и эффективны. В противном случае выключить машину и обратиться в службу технического обслуживания. Убедиться, что продукт, предназначенный для смягчения/порезки не содержит костей, сухожилий или других твёрдых частей, которые могут повредить лезвие. Продукт, предназначенный для смягчения/порезки должен иметь такие размеры, чтобы он мог входить внутрь загрузочной горловины (1 рис.6.1.1) При обращении с блоком ножей используйте защитные перчатки из кевлара.

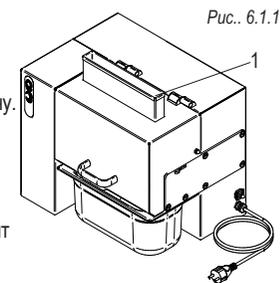




6.2. Оснащение коробки лезвий

Машина может быть оснащена 2 различными типами вальцов для обработки мяса:

- 1. Вальцы для размягчения


- 2. Вальцы для резки

- Система "измячение" состоит из лезвий типа "звезда" (1 рис. 6.2.1) которые проникают в мясо, режут волокна чтобы сделать его более мягким.
- Система "резка на полосы" состоит из круглых лезвий (2 рис. 6.2.1) соединённых попарно, которые режут мясо на полосы, изменяя толщину изменения толщины прокладок изменяет толщину полосы. Манипулировать с лезвиями вальцов можно только с надетыми кевларовыми перчатками, защищающими от порезов.
- Чтобы вставить лезвие вальца следует повернуть рукоятку коробки лезвий таким образом, чтобы открылась прорезь (положение "1" рис. 6.2.2) рукоятка произведёт размыкание
- Вставить валец удерживая его за края. **Не касаться руками лезвия**
- Повернуть рукоятку коробки в противоположном направлении чтобы заблокировать валец (позиция "2" рис. 6.2.2) рукоятка произведёт щелчок
- Вставить гребни скребков (ссылка 3 рис. 6.2.3)
- Перемещать коробку при помощи рукоятки (ссылка 4 рис. 6.2.3)

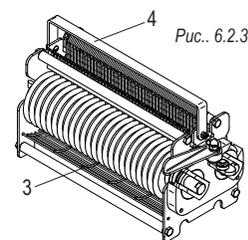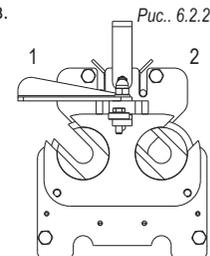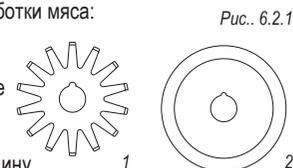

Все конфигурации совместимы как с ручной версией, так и с автоматической версией

6.3. Версия Ручная

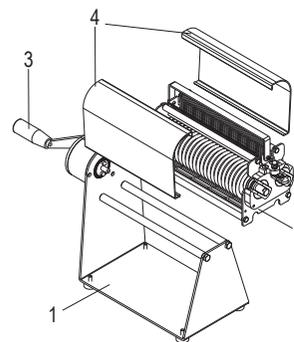

- Используйте защитные перчатки из кевлара
- Открутить 2 защиты лезвий (ссылка 4 рис. 6.3.1) от коробки (ссылка 2 рис. 6.3.1).
- Поместить коробку на перекладины основания (ссылка 1 рис. 6.3.1) и сместить её таким образом, чтобы штыри лезвий вошли в зацепление.
- Осуществлять перемещение вальцов при помощи рукоятки (ссылка 3 рис. 6.3.1). Вальцы должны перемещать продукт вниз.

4.3.2 Перемещение машины

ВНИМАНИЕ!

Обращаться с машиной заботливо и внимательно, избегать случайных падений, которые могут серьёзно повредить её. Во избежание растяжения мышц, при поднятии машины использовать силу ног.

4.4. Подключение к электрической системе

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что электрическая линия питания соответствует значению, указанному на заводской табличке машины. Любое вмешательство должно осуществляться только специализированными и специально уполномоченным ответственным оператором. Осуществить подключение к сети, снабжённой эффективным соединением с заземлением.

4.4.1 Однофазная машина 220 Вольт-50 Гц

В этом исполнении машина снабжается кабелем питания сечением 3 x 1,5 мм. Он подсоединяется к штепселю "SHUKO". Подсоединить кабель к сети питания однофазной 220 Вольт-50 Гц используя магнитометрический дифференциальный выключатель на 10 Ампер. Для моделей с вольтажом, отличным от вышеперечисленных, консультироваться с конструктором. В случае необходимости удлинения кабеля питания, применять кабель такого же сечения, какой был использован конструктором

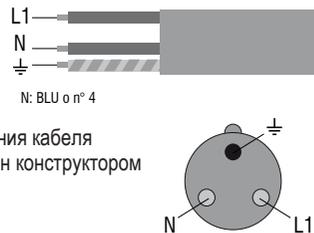


Рис. 4.4.1

5. Запуск и остановка

5.1. Проверка правильного электрического соединения

Включить штепсель в разъем отбора электрической энергии;
Нажать кнопку пуска ("1" Рис. 3.1.1)

Примечание:

В машинах, подключённых к однофазной линии, и созданных для таких линий, правильное направление вращения задаётся непосредственно конструктором.

5.2. Проверка наличия и эффективности средств защиты и безопасности

При включённой в сеть машине и движущихся инструментах, открыть крышку инструментов. Машина должна остановиться.

5.3. Проверка эффективности кнопки остановки (рис. 3.1.1)

Когда машина подключена к сети и инструменты находятся в движении, нажать кнопку остановки (2). Машина должна остановиться.

5.4. Запуск машины (рис. 3.1.1)

Для пуска машины достаточно нажать кнопку запуска, "1" Рис. 3.1.1) при корректном подключении штепселя к электрическому питанию машина начинает работать.

5.5. Остановка машины (рис. 3.1.1)

Для остановки машины достаточно нажать кнопку остановки, ("2" Рис. 3.1.1) и машина остановится.

1. Поставка и гарантия

1.1. Вводная часть

ВНИМАНИЕ! Символы, используемые в данном руководстве призваны привлечь внимание читателя к опасным точкам и операциям для обеспечения личной безопасности оператора или для избегания риска повреждения самой машины. Не используйте машину, если вы не уверены, что правильно понимаете всё, что выделено в этих примечаниях.

ВНИМАНИЕ! Некоторые иллюстрации, содержащиеся в настоящем руководстве, из соображений ясности, представляют машину или её части без панелей или картера. Не использовать машину в таких условиях, но только при наличии всех правильно установленных и прекрасно работающих средств безопасности. Производитель запрещает воспроизведение данного руководства, даже частичное, и его содержание не может быть использовано для целей, не разрешенных им. Каждое нарушение будет преследоваться в соответствии с нормой закона.

1.2. Хранение и использование настоящего руководства

Целью данного руководства является информирование пользователей о машине с помощью текстов и разъясняющих рисунков, об основных требованиях и критериях, связанных с перевозками, перемещениями, использованием и техническим обслуживанием машины. Прежде чем использовать машину прочитайте внимательно настоящее руководство. Хранить аккуратно вблизи машины, в легкодоступном месте, для любых консультаций в будущем. Если руководство будет утеряно или повреждено, необходимо затребовать копию у Вашего поставщика или непосредственно у производителя. В случае передачи машины сообщите производителю данные и координаты нового владельца. Руководство отражает состояние техники на момент коммерциализации машины, и не может считаться неадекватным, если вследствие нового опыта в него были внесены дальнейшие обновления. В связи с этим, производитель оставляет за собой право вносить обновления в продукцию и соответствующие руководства, без обязательства обновлять предшествующую продукцию и руководства, кроме исключительных случаев. В случае сомнений, обратитесь в ближайший сервисный центр или непосредственно к производителю. Производитель нацелен на непрерывную оптимизацию своей продукции. По этой причине, производитель стремится получить любое сообщение или предложение, направленное на улучшение машины и/или руководства. Машина была поставлена пользователю на условиях гарантии, действующих на момент приобретения. Для любых разъяснений обращайтесь к Вашему поставщику.

1.3. Гарантия

Вскрытие машины пользователем не разрешается ни при каких мотивах. В случае любой выявленной аномалии обращаться к организации - производителю. Любая попытка разобрать, изменить или вообще нарушить целостность в любой части машины пользователем или не уполномоченным персоналом, приведет к лишению Заявления Соответствия, полученного в соответствии с Директивой ЕС2006 /42, ведет к аннулированию гарантии и освобождает Организацию Производителя от ответственности за ущерб в результате такого вмешательства. Производитель также считает себя освобождённым от любой ответственности в следующих случаях:

- неправильная установка;
- ненадлежащее использование машины неадекватно подготовленным персоналом;
- использование вопреки действующим нормативам в стране эксплуатации;
- ненадлежащее техническое обслуживание или его отсутствие;
- использование не оригинальных запасных частей, или не предназначенных для этой модели;
- полное или частичное несоблюдение инструкций.

1.4. Описание машины

Машина, находящаяся в Вашем распоряжении, является простым, компактным устройством, обладающим высокой производительностью и мощностью. Поскольку она должна использоваться для обработки продуктов питания, компоненты машины, которые контактируют с продуктами, аккуратно выбраны для гарантирования максимальной гигиены.

- Ванна выполнена из нержавеющей стали.
 - Крышка выполнена из Titan, чтобы обеспечить максимальную гигиену и простоту очистки.
 - Инструменты выполнены из нержавеющей стали AISI 420 для гарантирования большего срока службы и максимальной гигиены.
 - Быстрое демонтирование вальцов лезвия для быстрой очистки
 - Вентилируемые моторы со следующими преимуществами:
 - высокое постоянство производительности и срока службы мотора;
 - повышение времени эффективной работы благодаря уменьшению количества остановок;
 - низкий показатель нагревания для поддержания обрабатываемого продукта всегда свежим и неизменным.
- Модели, представленные в данном руководстве были изготовлены в соответствии с Директивой СЕЕ 2006/42 с последующими изменениями. В случае несчастного случая, никакая ответственность не может быть возложена на конструктора, если машина была модифицирована, нарушена, лишена средств защиты и безопасности, или использовалась в целях, не предусмотренных конструктором

1.5. Предусмотренное использование


Машина была спроектирована и построена, чтобы смягчать бифштексы и резать на полоски мясо и аналогичные продукты. Должна использоваться в профессиональной среде, и персонал, предназначенный для использования этой машины, должен быть оператором в данном секторе, который должен прочесть и понять настоящее руководство. Использовать машину исключительно тогда, когда она надёжно закреплена на прочном рабочем столе.

ВНИМАНИЕ! Размеры обрабатываемого продукта не должны быть больше, чем загрузочная горловина.

1.6. Непредусмотренное использование

- Машина должна использоваться исключительно в целях, предусмотренных конструктором; а именно:
- НЕ использовать машину для смешивания пищевых продуктов, не являющихся мясом или подобными продуктами.
 - НЕ использовать машину, если она не была корректно установлена со всеми неповрежденными средствами защиты, и корректно смонтирована для избегания риска серьезных травм персонала.
 - Не эксплуатировать и не хранить машину внутри холодильной камеры: риск серьезного повреждения электрических компонентов, чувствительных к воздействию конденсата (образующегося при низких температурах), и изменения вязкости консистентной смазки и/или смазочного масла, находящегося внутри редуктора, что может привести к нарушению правильности его работы и создать опасность его выхода из строя.
 - НЕ осуществлять доступ к электрическим компонентам без предварительного отсоединения машины от линии электрического питания: существует риск электрического питания.
 - НЕ обрабатывать продукты с размерами, превышающими загрузочную горловину.
 - НЕ одевать одежду, не соответствующую меркам по предотвращению несчастных случаев.
 - Консультировать работодателя о действующих предписаниях по безопасности и защитных средствах, которые надо применять.
 - НЕ запускать машину во время аварии.
 - Прежде чем использовать машину, убедиться, что любые условия, могущие быть опасными, полностью устранены. При наличии любых отклонений от норм остановить машину и предупредить ответственных за техническое обслуживание.
 - НЕ допускается вмешательство в машину со стороны не уполномоченного персонала.
 - Неотложные действия в случае несчастного случая, вызванного электрическим током, в первую очередь состоят в том, чтобы оттащить пострадавшего от проводника (как правило пострадавший теряет сознание). Эта операция является опасной Пострадавший в этом случае сам является

3. Команды и индикаторы

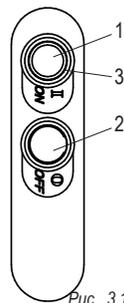

3.1. Список команд и индикаторов

- 1 - Кнопка пуска
Нажать для пуска машины.
- 2 - Кнопка остановки
Нажать для остановки машины.
- 3 - Светодиодный индикатор кнопки пуска
Загорается при нажатии кнопки пуска.

4. Приёмка, транспортировка, поставка и установка

4.1. Приёмка

Машина, находящаяся в вашем распоряжении, была протестирована на наших заводах, для проверки работоспособности и правильной регулировки. Во время приёмочных работ осуществляются рабочие испытания, похожие на условия работ пользователя.

4.2. Поставка и перемещение машины

Все отправленные материалы были аккуратно проверены перед вручением грузополучателю. Если иное не согласовано с заказчиком, машину оборачивают в нейлон и закрепляют на станине, сверху покрывают картоном, который также будет привязан к поддону. При приёмке машины проверить целостность упаковки. При наличии повреждений упаковки, подписать накладные документы перевозчику с примечанием типа: "Принимаю, с оговоркой..." и мотив. После открытия упаковки, при наличии действительно повреждённых компонентов машины, следует подать заявление грузоотправителю в течение трёх дней от даты, указанной в документах.

4.3. Установка

ВНИМАНИЕ!

Зона, где планируется установить машину, должна быть твёрдой и плоской, на которую устанавливается машина, должна обеспечивать надёжное обслуживание. Кроме того необходимо обеспечить широкое пространство вокруг неё. Это позволяет обеспечить лучшую манёвренность на рабочих стадиях и гарантирует доступ в последующих операциях технического обслуживания. Обеспечить вокруг машины соответствующее освещение для гарантирования достаточной видимости для оператора, использующего машину.

- Удалить целлофан, в который обернута машина, и все другие элементы упаковки, присутствующие внутри.

4.3.1. Утилизация упаковки

Такие компоненты, как картон, нейлон, древесина, соответствуют твердым бытовым отходам. Поэтому они могут быть свободно утилизированы. Нейлон является загрязняющим материалом, который при горении выделяет ядовитые газы. Не сжигать и не выбрасывать в окружающую среду, перерабатывать в соответствии с действующим законодательством. В случае, если машина поставляется в страны, в которых существуют особые нормы, утилизацию следует производить в соответствии с предписаниями действующих норм.

2.4. Электрические схемы

2.4.1 Электрическая схема с защитой от перегрузки по току

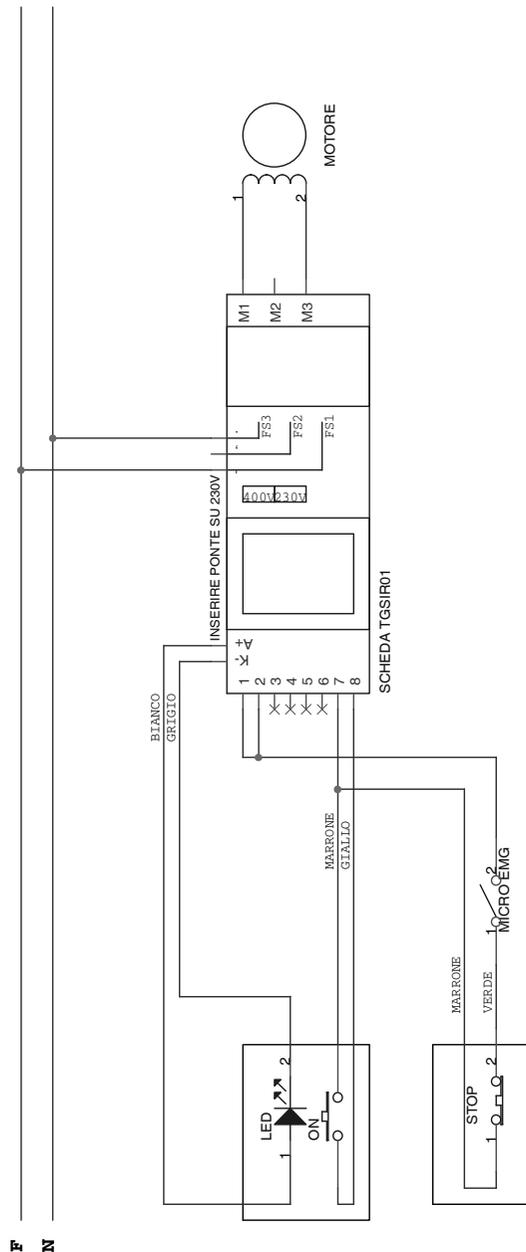


Рис. 2.4.1

проводником: прикосновение к нему приводит к поражению электрическим током. Поэтому следует удалить контакты непосредственно от линии подачи электропитания, или, если это невозможно, то пострадавшего надо удалять используя изоляционные материалы (палки из дерева или ПВХ, ткань, кожу и т.д....). Необходимо вмешательство медицинского персонала, пациента следует доставить в медицинскую структуру.

1.7. Паспортные данные

Точное указание "Модели", "Регистрационного номера" и "Года выпуска" машины облегчит получение быстрых и эффективных ответов со стороны нашей службы технической поддержки. Рекомендуется указывать модель машины и её регистрационный номер при каждом обращении в службу технической поддержки. Данные берутся с таблички, указанной на Рис. 1.7.1. В качестве напоминания рекомендуется предоставлять данные о машине, которой Вы обладаете, в таблице, указанной ниже.

Модель машины	N° регистрационный номер
Год производства	Тип

A модель машины	F Ампер
B напряжение, питание, вольт	G месяц и год производства
C мощность двигателя Ватт	H регистрационный номер
D частота Гц	I дата производства
E вес машины Кг	

Рис. 1.7.1

MOD: (A)	VOLT: (B)	VOLT: (C)
HZ: (D)	HZ: (E)	A: (G)
A: (F)	MATRIC. (H)	

ВНИМАНИЕ! Ни при каких обстоятельствах не изменять данные на заводской табличке.

1.7.1 Таблички с предупреждениями об опасности (Рис. 1.7.2)

ВНИМАНИЕ! Не производить вмешательство в электрические компоненты машины при подключенной сети. Существует риск электрического удара. Соблюдать предупреждения, указанные на табличках. Несоблюдение требований может привести к травмам персонала. Удостовериться, что таблички присутствуют и текст на них читается. В противном случае повесить их или заменить.

		<p>ATTENZIONE Scollegare la spina prima di rimuovere la copertura.</p> <p>WARNING Isolate from mains before removing cover.</p> <p></p> <p>ATTENTION Avant d'enlever la protection s'assurer d'isoler l'appareil de l'alimentation.</p> <p>VORSICHT Vor dem öffnen des Gerätes vom Netz trennen!</p> <p>ВНИМАНИЕ Отключите от электрического питания перед снятием крышки.</p>

1.8. Защита и устройства безопасности

ВНИМАНИЕ! Перед использованием машины проверить правильное позиционирование и целостность предохранительных устройств. Проверить в начале каждой рабочей смены, их присутствие и эффективность.

В противном случае предупредить ответственного за техническое обслуживание.

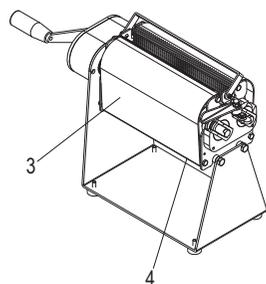
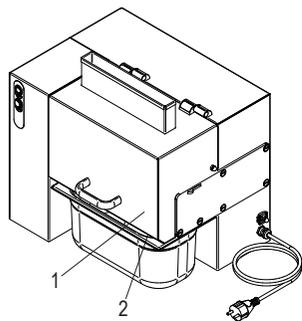


Рис. 1.8.1

1. Крышка из Tritan взаимно блокируемая с загрузочной горловиной
2. Внутренняя защитная решётка из нержавеющей стали
3. Крышка из нержавеющей стали AISI 304
4. Внутренняя защитная решётка из нержавеющей стали.

ВНИМАНИЕ! Ни при каких обстоятельствах не нарушать средства безопасности.

1.9. Рабочие места

Правильное положение, которое оператор должен занять, чтобы оптимизировать работу с машиной, показано на рис. 1.9.1.

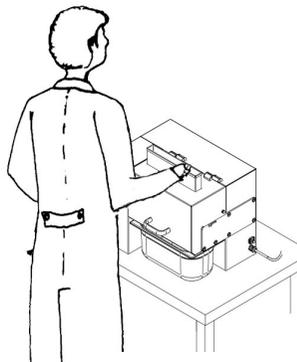


Рис. 1.9.1

1.10. Вибрации

Вибрации, производимые машиной, не являются значительными.

1.11. Условия окружающей среды

Машина предназначена для работы в следующих условиях:

- минимальная температура окружающей среды: -5 °С;
- максимальная температура окружающей среды: +40 °С;
- относительная влажность: 50% при 40 °С.



Рис. 1.9.1

1.12. Освещение

Место эксплуатации машины должно иметь достаточно естественного света и искусственное освещение, соответствующее действующему законодательству в стране установки машины. В любом случае освещение должно соответствовать действующим нормативам в стране установки машины и не должно создавать опасных отражений. Освещение должно обеспечивать ясное чтение панели ком и ясно выделять кнопки пуска и остановки.

1.13. Защита против несчастных случаев

НЕ надевайте одежду, не соответствующую правилам техники безопасности. При обращении с блоком ножей используйте защитные перчатки из кевлара. Проконсультируйтесь с работодателем в отношении действующих правил техники безопасности и необходимых средств индивидуальной защиты.

2. Технические характеристики

2.1. Основные части

Для облегчения понимания руководства, далее перечислены и приведены на Рис.2.1.1 основные компоненты машины.

Электрическая машина

1. Крышка из Tritan инструментов с загрузочной горловиной
2. Корпус
3. Управление машиной
4. Ванна для сбора обработанного продукта из полиэтилена

Ручная машина

5. Покрытие инструментов из нержавеющей стали AISI 304
6. Основание из нержавеющей стали AISI 304
7. Рукоятка перемещения передвижного штифта
8. Выход обработанного продукта

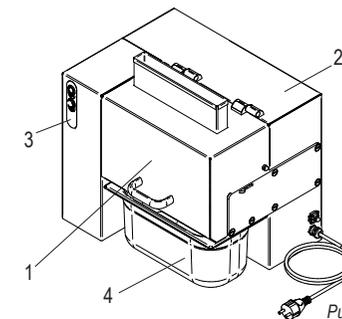


Рис. 2.1.1


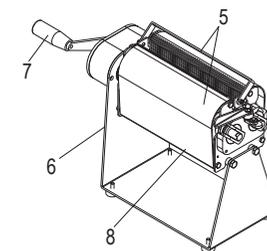


Рис. 2.1.2

2.2. Технические характеристики

		25 M	25
Мощность	Вт/л.с.		370/0,5
Питание			230V/50Hz
Об./мин.	Об./мин.		110
Длина вальцов	мм	250	250

2.3. Размеры и вес машины

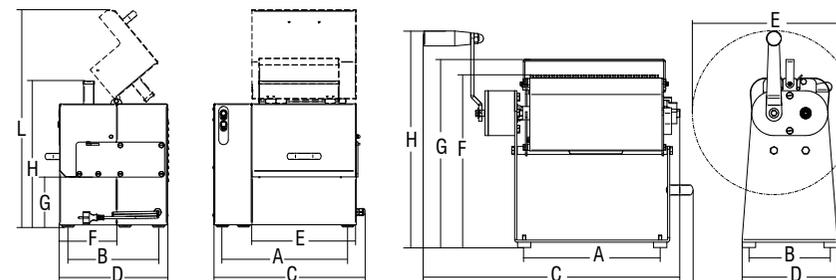

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Вес нетто
	mm	Kg								
25 M	257	154	485	180	308	324	303	406		
25	397	287	480	390	330	180	157	460	685	31